



Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



<b>DATI ANAGRAFICI</b>
------------------------

Società

<b>Comune di Vimercate</b>
----------------------------

Sede legale

Palazzo Trotti, Piazza Unità d'Italia, 1 tel. 039/66591
---

Unità produttiva

Biblioteca Comunale - via Diaz - Ruginello
--

Tipo di attività

Biblioteca con sale lettura e consultazione
---

Superficie totale mq.

--

Superficie coperta mq.

--

n° Dipendenti

0
---

impiegati tecnici

--

operai

--

**Datore di lavoro**

Massimiliano Lippi
--------------------

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*

Cesare Sangalli
-----------------

*Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza*






Claudio Modesti
-----------------

*Medico Competente*



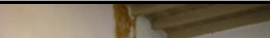

Giorgio Codecà
----------------

<b>Anagrafica</b>
-------------------




<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	La segnaletica di emergenza è insufficiente	Adeguare		2	3	6
Generale	Non si dispone della Dichiarazione di Conformità dell'impianto elettrico	Verificarne l'idoneità		1	3	3
Generale	La biblioteca è posizionata al primo piano; la fuga può avvenire solamente attraverso la scala di accesso	Prevedere la realizzazione di una scala esterna di emergenza		2	4	8
Ingresso	Il portone, suddiviso in due moduli, ha l'apertura verso l'interno ed è ammalorato	Realizzare una via di fuga secondaria		4	4	16
		Nel frattempo mantenere sganciati i due moduli quando i locali sono in uso		4	4	16
		Manutenere		2	3	6
P.t. Saletta	Vi sono tracce di infiltrazioni lungo una parete	Verificare ed eventualmente mantenere		3	2	6
Pianerottolo scale	Il parapetto delle scale al pianerottolo misura 91 cm di altezza	Adeguare		3	4	12
Pianerottolo scale	Vi è una zanca metallica pericolosa che sporgente dalla parete	Eliminare		3	3	9
Pianerottolo scale	Vi sono state infiltrazioni: la verniciatura non è stata ripristinata	Ripristinare		1	2	2



**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
1° piano Corridoio	Vi è una plafoniera priva di schermo protettivo	Installare		2	3	6
1° piano Corridoio	Vi sono depositati due pannelli in legno ammalorati e ammuffiti	Eliminare		3	2	6
1° piano	Il parapetto delle finestre misura 94 cm di altezza	Installare una barra di protezione anticaduta		4	4	16
1° piano - Locale Consulta	Vi sono avvallamenti nella pavimentazione	Verificare		2	3	6
1° piano - Locale Consulta	L'unica porta di ingresso del locale si apre verso l'interno	Limitare l'affollamento a 25 persone		1	4	4
1° piano - Locale Consulta	La porta di ingresso presenta la serratura ammalorata e tagliente	Manutenere		2	3	6
1° piano - Locale Consulta	Vi sono posizionati armadi a vetri	Proteggere mediante una pellicola adesiva o sostituire i vetri		2	3	6
1° piano - Biblioteca	Il locale è dotato di una sola porta, suddivisa in due moduli, con apertura verso l'interno	Adeguare; nel frattempo mantenere spalancata quando il locale è in uso		2	4	8
1° piano - Biblioteca	Vi sono diversi avvallamenti nella pavimentazione	Verificare ed eventualmente mantenere		2	3	6
1° piano - Biblioteca	Sono visibili delle fessurazioni nei voltini delle finestre	Verificare		3	4	12

<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--





Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento		Programma di intervento	P	D	R
1° piano - Biblioteca	<p>Vi è posizionato un computer, non disalimentato (anche se il locale non era in uso), con l'unità centrale e la ciabatta appoggiate a terra (che alimenta a sua volta altre apparecchiature e altre ciabatte)</p> <div></div>	Sollevare l'unità centrale			1	3	3
		Fissare la ciabatta a parete			1	3	3
		Procedurizzare le operazioni di spegnimento			2	4	8
		Riordinare i cavi			2	3	6
1° piano - Biblioteca	Vi sono in uso alcune ciabatte appoggiate a terra o sul tavolo	Fissare le ciabatte a parete			1	3	3
1° piano - Biblioteca	Al momento del sopralluogo tutti i computer erano spenti ma alimentati; il server era acceso, in quanto deve essere alimentato per gli aggiornamenti	Installare una linea elettrica separata			1	4	4
1° piano - Biblioteca	Vi è installato l'interruttore generale (non identificato): non viene utilizzato	Identificare e prescrivere l'utilizzo			1	4	4
1° piano - Biblioteca	Gli scaffali sono dotati di alette laterali pericolose	Proteggere			2	3	6
1° piano - Biblioteca	Nella zona lettura il pavimento e gli arredi sono ricoperti con moquette	Sostituire con materiale con superficie lavabile			2	3	6

<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
1° p. - Bagni M e F	Vi sono delle fessurazioni a soffitto	Verificare la stabilità dell'intonaco		2	4	8
1° p. - Bagno M	Il locale è aperto e vi è depositato il carrello delle pulizie contenente i prodotti detergenti	Individuare un locale idoneo al deposito del carrello		2	3	6
1° p. - Bagno F	Nella parete a sinistra dell'ingresso sono visibili infiltrazioni con formazione di muffe	Manutenere		3	2	6
Esterno	Le scale sono ammalorate	Manutenere		2	3	6
Esterno	Le grondaie sono ammalorate	Sostituire		2	2	4
Esterno	Il parapetto delle scale per la cantina misura meno di un metro di altezza	Adeguare		2	4	8
Esterno	A lato dello scivolo di ingresso carraio vi è una porzione di cortile sopraelevata priva di parapetto	Installare		2	3	6
Centrale termica	Tubazioni coibentate con materiale non identificato	Verificare ed eventualmente smaltire	Inserito nel piano di indagine amianto	1	4	4



<p align="center"><b>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</b></p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
1° piano - Biblioteca	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
1° piano - Biblioteca	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Si segnala la presenza di un trasformatore che a contatto presenta emissioni pari a 176,5 µT; se ne consiglia la sostituzione		1	2	2
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici ad alta frequenza (50 – 3500 MHz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa	 	*	*	*

## ANNOTAZIONI E SOTTOSCRIZIONI

### *Annotazioni*

I criteri adottati per la stesura del documento di valutazione (oltre a quanto dettagliatamente precisato nell'apposito allegato) sono i seguenti:

- \* attenta analisi delle strutture e delle macchine utilizzate
- \* verifica della documentazione e delle procedure
- \* approfondita analisi delle attività lavorative
- \* identificazione del livello di coinvolgimento, di informazione e di partecipazione dei lavoratori
- \* analisi e valutazione di tutti i fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa mediante l'utilizzo di liste di controllo
- \* coinvolgimento dei lavoratori e dei loro Rappresentanti nelle attività sopra precisate
- \* stesura di un piano di adeguamento consono, concreto e realizzabile
- \* stesura di un piano di verifica e controllo della adeguatezza dei provvedimenti presi

Questo documento è letto e approvato da:

*Responsabile del Servizio Prevenzione e Prot.*



*Medico Competente*

*Dirigente responsabile*

*Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza*

*Datore di Lavoro*

data

23/05/2017

Il presente documento consta di

8

pagine

**Firme**