




Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento





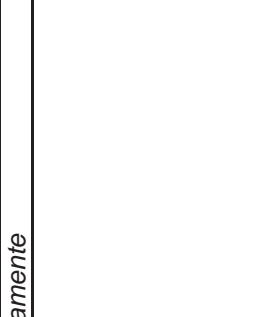

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Scheda	A
--------	---




Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	La segnaletica di emergenza è carente	Installare		2	4	8
Generale	Le finestre dei bagni e degli spogliatoi hanno apertura a vasistas con serratura posta a 3 metri di altezza e non vi è alcun dispositivo ergonomico di comando	Installare un dispositivo ergonomico di comando dell'apertura delle finestre a vasistas		3	4	12
Generale	Il parapetto delle finestre misura un metro ma alla base della finestra vi è in gradino di circa 4 cm	Installare una barra esterna di contenimento anticaduta		3	4	12
Generale	L'edificio è realizzato con moduli prefabbricati; non è disponibile la documentazione relativa alla composizione dei materiali utilizzati per le pareti perimetrali	Produrre		1	3	3
Generale	Vi è installata una controsoffittatura in pannelli con i corpi illuminanti appesi	Verificare gli ancoraggi		1	4	4
Generale	I ripostigli del piano terra e del primo piano non sono ventilati direttamente verso l'esterno	Adeguaire		2	2	4
Generale	Sopra le porte delle aule vi sono installati vetri sopraluce	Verificarne periodicamente l'ancoraggio		2	3	6
Atrio Palestra	Vi sono installati termosifoni privi delle manopole di comando delle valvole	Installare		2	3	6
Atrio Palestra	La porta di emergenza che conduce all'esterno è divisa in due moduli, ciascuno dotato di maniglione singolo: per aprire il lato sinistro bisogna prima aprire il destro	Installare un maniglione doppio		1	4	4

Scheda	B
--------	---

CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra	Il locale è dotato di finestre con apertura a vasistas con serratura a circa 5 metri di altezza; non è disponibile un sistema ergonomico di comando		Adeguare	4	1	4
Palestra	I canestri sono sostenuti da funi	Verificare periodicamente		2	3	6
Palestra	I dispositivi di comando della fune per le pertiche e il quadro svedese non sono protetti e sporgono pericolosamente a circa 1,2 metri di altezza	Proteggere		2	3	6
Palestra	I destratificatori a soffitto hanno ventole non protette dagli urti	Proteggere		1	2	2
		Verificare periodicamente l'ancoraggio		1	4	4

<p>CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra	Il quadro svedese non è adeguatamente ancorato quando non in uso	Ancorare		1	3	3
Palestra	Le scale diritte e ricurve si sfilano facilmente dai supporti	Adeguare o eliminare		2	3	6
Palestra	Vi sono alcuni avvallamenti nella pavimentazione	Verificare il sottofondo e manutenere		2	3	6
Spogliatoio M	La porta di una doccia è ammalorata	Sostituire		1	3	3
Esterno zona ingresso	Vi è un pilastro ammalorato (su cui vi sono installate le bandiere)	Manutenere		2	3	6
Esterno zona ingresso	L'alloggiamento dell'attacco per VVFF presenta spigoli pericolosi	Adeguare		2	2	4
Esterno Scala di emergenza	La scala di emergenza in ferro è pericolosa per gli urti con la testa	 Chiudere la zona sottostante		3	3	9