












Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento





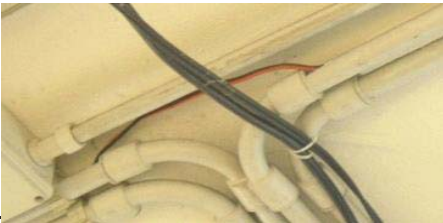
**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra Spalti	Le tribune presentano un parapetto realizzato con tubi disposti in orizzontale; al termine delle tribune in parapetto può essere agevolmente scavalcato per accedere alla zona del tabellone	Adeguare	Effettuato	3	4	12
Palestra Spalti	Le scale di accesso centrali e le scale del lato sud sono prive di corrimano	Installare		2	3	6
Palestra Spalti	Nel lato est degli spalti vi è del materiale depositato e le condizioni di pulizia non sono idonee	Adeguare		2	2	4
Palestra Spalti	La gomma bullonata degli spalti è ammalorata in alcuni punti	 Manutenere		2	3	6
Palestra Spalti Bagni	Vi sono infiltrazioni lungo le pareti	Manutenere		2	3	6


**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra Uscita di em. spalti (lato sud)	In prossimità dell'uscita di emergenza sud vi è una prolunga elettrica che fuoriesce da una canalina: non è possibile verificare dove sia collegata 	Eliminare  		1	4	4
Palestra Uscita di em. spalti (lato est)	L'uscita è preceduta da un gradino molto alto	Modificare i gradini in prossimità della porta 		1	4	4
Palestra Uscita di em. spalti (lato est)	Il corridoio di accesso all'uscita è di ridotte dimensioni (poco usato)	Adeguare		1	4	4
Palestra Uscita di em. spalti (lato est)	Il parapetto della scala di emergenza è scalabile	Adeguare		1	4	4
Palestra Uscita di em. spalti (lato scuola)	La porta di emergenza si apre a fatica (strofina a terra)	Manutenere		1	4	4
Palestra	La porta d'ingresso (porta di emergenza) si apre a fatica	Manutenere	Effettuato	1	4	4
Palestra	Le porte di emergenza si aprono a fatica	Manutenere	Effettuato	1	4	4
Palestra	Le alette metalliche degli aerotermini non sono protette dagli urti	Proteggere		2	3	6

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra	<i>I sostegni dei canestri (mobili) sono sostenuti da funi</i>	<i>Verificare periodicamente</i>		1	3	3
Palestra	<i>Sul ripiano posto sopra il termoconvettore e il canestro (lato sud) vi è depositata molta polvere</i>	<i>Pulire periodicamente</i>		3	1	3
Palestra	<i>Sono visibili tracce di infiltrazioni lungo la parete del lato nord con un principio di formazione i muffe</i>	 <i>Verificare e mantenere</i>		3	2	6
Palestra	<i>Su entrambi i canestri sono state installate delle luci a led: i cavi di alimentazione sono stati collegati all'impianto elettrico sfruttando canaline esistenti (rompendole in alcuni punti per permettere l'ingresso o l'uscita dei cavi stessi)</i>	 <i>Eliminare i cavi</i>		1	4	4
		<i>Collegare i led mediante una presa elettrica</i>		1	4	4
Palestra Spogliatoi e bagni	<i>I locali sono dotati di finestre con apertura vasistas, con serratura a circa 4 metri di altezza, prive di sistema ergonomico di comando</i>	<i>Installare</i>		3	2	6

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

<i>Reparto</i>	<i>Carenza evidenziata</i>	<i>Intervento di adeguamento o di miglioramento</i>	<i>Programma di intervento</i>	<i>P</i>	<i>D</i>	<i>R</i>
Palestra Spogliatoi squadra di casa	Vi sono delle viti di valvole dell'impianto idraulico sporgenti ad altezza delle caviglie 	Proteggere 		2	3	6
Palestra Spogliatoi ospiti	Le piastrelle risultano lesionate	Manutenere		2	3	6
Palestra Uscita di em. Parcheggio	L'uscita di emergenza che conduce direttamente nel parcheggio esterno non è allarmata	Adeguare		2	4	8
Esterno Palestra lato est	Il cornicione sopra le porte di emergenza presenta lesioni	Manutenere		2	4	8
Esterno zona ingresso	Vi sono delle porzioni di ferri dell'armatura a vista 	Trattare 		3	2	6
Esterno lato est	Nel cortile sono presenti due sfiati di un serbatoio di combustibile liquido, ma la centrale termica è alimentata a metano 	Verificare se esistono serbatoio interrati (e se sono in sicurezza) 		1	4	4