








Aggiornamento del  
Documento di Valutazione dei Rischi  
con il  
Piano degli interventi di adeguamento



**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Generale	Sopra le porte delle aule vi sono installati vetri sopraluce	Verificarne l'ancoraggio		2	3	6
Generale	Le porte delle aule presentano una luce netta di 80 cm, con apertura verso l'esterno	Prevederne l'ampliamento (soprattutto per le aule più affollate)		3	2	6
Generale	Vi sono installate porte e vetrate con vetri al di sotto del metro di altezza	Produrre la documentazione relativa alla resistenza agli urti		2	3	6
Generale	I ripostigli del piano terra e del primo piano non sono ventilati direttamente verso l'esterno	Adeguare		2	2	4
Generale	Nelle intercapedini delle pareti (soprattutto nella guardiola) sono presenti numerosi insetti "forbicine"	Prevedere una disinfestazione	Effettuato	3	2	6
Atrio ingresso	Vi sono alcuni pannelli della controsoffittatura smossi	 Manutenere		1	3	3
Palestra	Il locale è dotato di finestre posizionate ad oltre 4 metri di altezza, con apertura a vasistas; non sono dotate di idoneo dispositivo ergonomico di comando	Installare un idoneo dispositivo ergonomico di comando dell'apertura		4	1	4
Palestra	Gli aerotermini a soffitto hanno ventole non protette dagli urti	 Proteggere		1	2	2
		Verificarne periodicamente l'ancoraggio		1	4	4
Palestra	Le scale a parete non sono adeguatamente ancorate sul lato inferiore	Ancorare adeguatamente o eliminare		1	3	3
Palestra	Le pertiche si sfilano facilmente	Adeguare o eliminare		2	3	6

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE  
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Palestra	<i>Gli estintori sono privi di cartelli</i>	<i>Installare</i>		1	3	3
Palestra	<i>Non è disponibile la documentazione relativa alle verifiche periodiche delle funi che reggono i sostegni dei canestri</i>	<i>Produrre</i>		1	3	3
Palestra	<i>Il dispositivo di comando del quadro svedese non è protetto e sporge pericolosamente a circa 1,2 metri di altezza</i>	<i>Proteggere</i>		2	3	6
Spogliatoi M e F	<i>Sono stati rimossi gli orinatoi, ma sono rimaste le viti delle valvole sporgenti a circa 20 cm di altezza da terra</i>	<i>Proteggere o eliminare</i>		2	3	6
Spogliatoi M	<i>La piletta di scarico a pavimento è priva di coperchio</i>	<i>Adeguare</i>		2	3	6
Spogliatoi F	<i>La piletta di scarico a pavimento è priva di coperchio</i>	<i>Adeguare</i>		2	3	6
Refettorio e Cucina	<i>Vi sono installate lampade antizanzara ancorate probabilmente nell'intradosso del soffitto</i>	<i>Verificare l'ancoraggio</i>		1	3	3
Aula 21	<i>Il videoproiettore della lavagna interattiva è montato su un braccio sporgente non adeguatamente controventato</i>	<i>Controventare adeguatamente</i>		1	3	3
Bagni alunni M	<i>Vi è la vite di un rubinetto sporgente dalla parete</i>	<i>Proteggere</i>		2	3	6
Vano scale	<i>Le scale in marmo sono prive di dispositivo antiscivolo</i>	<i>Installare</i>		2	3	6
Vano scale	<i>Il sottoscala è pericoloso per urti con la testa</i>	<i>Proteggere o recintare</i>		1	3	3