










Aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi
con il
Piano degli interventi di adeguamento




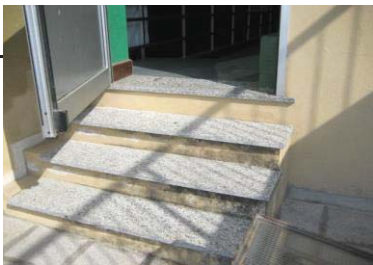
<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento		Programma di intervento	P	D	R
Ingresso palestra	La porta di emergenza è divisa in due moduli: il destro si apre a fatica (strofina a terra)	Manutenere		Effettuato	1	4	4
Ingresso palestra	La scala di accesso alla palestra è priva di corrimano	Installare			2	3	6
Ingresso palestra	Lo sportello inferiore del quadro elettrico è aperto (vi sono i contatti)	Chiudere a chiave			2	4	8
Palestra	Vi è installata una controsoffittatura in doghe metalliche con i corpi illuminanti appesi; alcune doghe sono parzialmente staccate dai supporti	Verificare gli ancoraggi			2	3	6
		Manutenere			2	3	6
Palestra	I corpi illuminanti sono ancorati nell'intradosso del soffitto	Verificare gli ancoraggi			2	3	6
Palestra	Il controsoffitto è isolato con della lana di vetro	Verificarne la composizione			1	4	4
Palestra	Vi è della moquette alle pareti (di cui non si dispone della certificazione relativa alla resistenza al fuoco)	Eliminare			4	1	4
Palestra	Non è disponibile la documentazione relativa alla verifica periodica delle funi di sostegno dei canestri	Produrre			1	3	3
Palestra	La copertura del box di un estintore è stata rimossa	Reinstallare		Effettuato	2	3	6

**CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO**

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento		Programma di intervento	P	D	R
Palestra	Vi sono ampie vetrate in u-glass	Verificare periodicamente			2	3	6
Palestra Spogliatoi e bagni	I locali sono scarsamente illuminati	Prevedere un sistema di illuminazione adeguato (possibilmente naturale)			3	1	3
Palestra Bagni	Il pavimento presenta evidenti depositi di calcare	Verificare le cause			3	1	3
Palestra Bagno H	Il locale è cieco, con alcune finestre con apertura a vasistas poste a circa 3 metri di altezza che danno sugli spogliatoi	Installare idoneo impianto di aerazione			3	1	3
Spalti Palestra	La scala di accesso è priva di corrimano	Installare		Utilizzati raramente	1	3	3
Spalti Palestra	Le scale laterali della gradinata sono prive di corrimano	Installare		Utilizzati raramente	1	3	3
Spalti Palestra	Il parapetto è realizzato con liste orizzontali: è facilmente scalabile	Adeguare		Effettuato	1	4	4

<p align="center">CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO</p>
--

Reparto	Carenza evidenziata	Intervento di adeguamento o di miglioramento	Programma di intervento	P	D	R
Spalti Palestra	Nella zona delle scale di accesso centrali il parapetto ha altezza insufficiente	  <p>Adeguare</p>	Utilizzati raramente	1	4	4
Spalti Palestra	Le porte di emergenza conducono direttamente a dei gradini (non vi sono pianerottoli)	 <p>Adeguare</p>	Utilizzati raramente	1	4	4
Spalti Palestra	La via di fuga prevede il passaggio accanto ad un lucernario dotato di spigoli metallici pericolosi	 <p>Proteggere</p>		2	3	6
Generale	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	Non significativa		*	*	*
Postazione Collab. Scolastici - quadro elettrico	Valutazione dell'esposizione occupazionale a campi elettromagnetici a bassa frequenza (30 – 2000 Hz) secondo quanto previsto dal Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 (Capo I e Capo IV)	<p>Si segnala la presenza di un trasformatore che a contatto presenta emissioni superiori a 300 µT; se ne consiglia la sostituzione</p> 		1	2	2